

تحلیل اتساع متقارن و نامتقارن محوری ورقهای فلزی به روش اجزای محدود

محمود فرزین^۱ و محمد رضا شریعتی^۲

دانشکده مکانیک - دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده - در این تحلیل ماده به صورت صلب - پلاستیک و ناهمسانگرد فرض شده و فرمولبندی مسئله براساس کرنشهای زیاد صورت گرفته است. هندسه مسئله توسط المانهای مثلثی تقسیم گردیده و برای بدست آوردن معادله‌های سختی المانها از قانون کار مجازی استفاده شده است. با توجه به فرض کرنشهای زیاد برای مسئله، معادله‌های سختی که تاخطی اند توسط روش نیوتن رافسون به دسته معادله‌های خطی تبدیل و برای حل آنها از روش حلنی گوس استفاده شده است. تغییر مکان سنبه به صورت مرحله‌ای وارد شده و تغییر شکل ورق به صورت پیش‌بینی تغییر مکان گره‌ها در هر مرحله مشخص گردیده است. پس از همگرا شدن مسئله نتایج حاصل که شامل کرنش و تنش المانها، نیروی گره‌ها و نیروی کل سنبه و غیره هستند ارائه گردیده و اطلاعات اولیه برای مرحله بعدی تغییر شکل تجدید شده است. این عملیات تا به آنجا ادامه یافته که ورق فلز به اندازه مورد نیاز و یا قابل وصول تغییر شکل پیدا نموده است. نتایج این تحلیل با کارهای تئوری و آزمایشی موجود مقایسه شده و بسیار رضایت‌بخش بوده است.

Analysis of Axisymmetric and Non-Axisymmetric Stretching of Sheet Metals by the Finite Element Method

M. Farzin and M. Shariaty

Department of Mechanical Engineering , Isfahan University of Technology

ABSTRACT- Stretching process of sheet metals in both cases of axisymmetric and non-axisymmetric is analyzed. A rigid-plastic, normal anisotropic material is assumed and large strain formulation is applied. Triangular elements are used and stiffness equations of elements are obtained from virtual work principle. These nonlinear equations are linearized by Newton-Raphson's method and are solved by Gaussian elimination technique. Punch displacement is applied incrementally and deformation of sheet specimen is obtained by calculation of displacement of nodes at each increment. After convergence of calculations at each increment, results which include nodes displacements , strains and stresses at elements, nodal forces and total punch force, etc., are saved and initial guesses are updated. This procedure is continued up to an obtainable or desired punch stroke. Results of this analysis are presented and their comparison with other available theoretical and experimental works are very satisfactory.

۱. استادیار ۲. فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ارشد

فهرست علامت

A	ماتریس انتقال بین مختصات موضعی و همه جایی (معادله ۱۲)، بدون بعد)
B	ماتریس ارتباط کرنش لاگرانژی و تغییر مکان معادله ۱۶ (۱/m)
D ₁	ماتریس ارتباط مولفه‌های تنش و تنش مؤثر (معادله ۳، بدون بعد)
D	ماتریس ارتباط مولفه‌های کرنش و کرنش مؤثر (معادله ۴، بدون بعد)
dE _{ij}	نمکرنشهای لاگرانژی (معادله ۲، بدون بعد)
dE	نمکرنش مؤثر لاگرانژی (معادله ۲، بدون بعد)
F-H*	بردار نیرو (معادله ۱۴، MN)
F _j	نیروهای سطحی (معادله ۱۰، MN)
F _t	نیروهای مماسی (معادله ۲۲، MN)
F _n	نیروی عمودی (معادله ۲۲، MN)
h _o	شیب منحنی تنش - کرنش واقعی در لحظه o (معادله ۷، MN/m ²)
K*	ماتریس سختی مماسی (معادله ۱۴، MN/m)
N _{ij}	توابع شکل المان مثلثی (معادله ۱۱، بدون بعد)
R	مقدار ناهمسانگردی عمودی (معادله ۱، بدون بعد)
r _p	شعاع سنه (معادله ۵، m)
s	سطح (معادله ۱۰، m ²)
S	تنش مؤثر پولاكیرشف نوع دوم (MN/m ²)
u _i	مولفه‌های تغییر مکان در مختصات موضعی (معادله ۵، m)
U,V,W	مولفه‌های تغییر مکان در

توسط تووکوبایاشی [۶] تمرکز بیشتری شده و فعالیت آنها ادامه داده شده است. مسئله اتساع ورق در صنعت به ویژه صنعت اتمیل سازی کاربرد فراوانی دارد و به این دلیل همواره مورد مطالعه پژوهشگران بوده است. به علت پیچیدگی فرایند، روش اجزای محدود بیش از سایر روشهای مورد استفاده قرار گرفته است. در این زمینه علاوه بر فعالیتهای کیم و تووکوبایاشی [۵ و ۷] از مطالعات ناکامانچی [۸] ویانگ و همکاران [۹] می‌توان یاد کرد.


۲- تئوری

در این مقاله ناهمسانگردی در ورق فلز به صورت ناهمسانگردی عمودی فرض می‌شود. ناهمسانگردی عمودی به وسیله متوسط مقدار R که طبق تعریف برابر با نسبت کرنش لگاریتمی در جهت پهنا به کرنش لگاریتمی درجهت ضخامت است بیان می‌گردد. با استفاده از این تعریف و بافرض ناهمسانگردی نرمال چنانچه تنش مؤثر را در جهت‌های X و Y برابر با تنش تسلیم کشش ساده در نظر بگیریم : $\bar{S} = S_x = S_y$ براساس معیار تسلیم هیل^۷ می‌توان نشان داد که [۷] :

$$\bar{S} = [S_x^2 - \frac{2R}{1+R} S_x S_y + S_y^2 + \frac{2(1+2R)}{1+R} S_{xy}^2]^{1/2} \quad (1)$$

در عملیات واقعی شکل دهی و روش‌های فلزی تغییر شکلهای پلاستیک بسیار پیچیده‌تر از حالت آزمون کشش ساده است. بنابراین برای تعیین قابلیت شکل پذیری نیاز به آزمونهای دیگری نظری آزمونهای السن^۱، اریکسون^۲، سویفت^۳ و فوکوئی^۴ است [۱]. یکی دیگر از روش‌های بررسی حدشکل پذیری استفاده از نمودارهای حدشکل پذیری^۵ برای فلزات مختلف است. این نوع نمودار ابتدا توسط کیلربک اوفن [۲] در آزمونهای اتساعی^۶ دو محوری معرفی و توسط گودوین [۳] برای بررسی حالت کشش - فشار گسترش یافت. یکی از روش‌های عملی برای رسم این گونه نمودارها آزمون ناکاجیما [۴] است. در این روش از سنبه‌ای نیمکروی و از نوارهایی با پهنا و شرایط روانکاری متفاوت استفاده می‌شود. برای بررسی و تحلیل فرایندهای اتساع و به دست آوردن مسیر کرنش المانهای بحرانی در نمودارهای حد شکل پذیری روش‌های عددی مختلفی به کار گرفته شده است. در حال حاضر روش اجزای محدود یکی از تکنیکهای قوی محاسباتی برای تحلیل شکل دهی و روش‌های فلزی به شمار می‌رود. کیم و کوبایاشی [۵] از این روش برای تحلیل اتساع متقارن استفاده کردند. در این مقاله بر روی کارهای انجام گرفته

همچنین با استفاده از قانون جریان برای مواد ناهمسانگرد و با توجه به فرضیه هیل می‌توان نمو کرنش مؤثر متناظر با تنش مؤثر در معادله فوق را به صورت زیر بدست آورد:

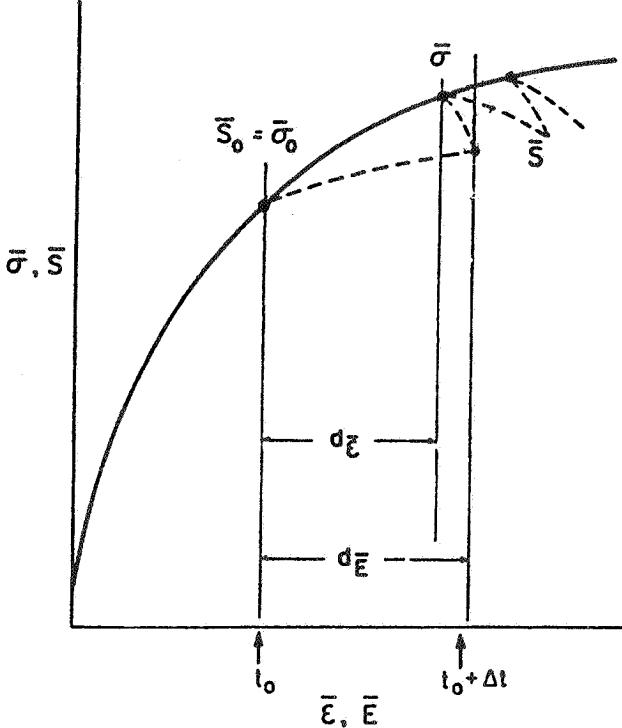

شکل ۱ - تصویر شماتیک ارتباط بین منحنیهای تنش - کرنش (لاگرانژی و طبیعی)

آن را بیان می‌کنند توسط آزمایشها بی نظیر آزمایش کشش ساده به دست می‌آیند. در این گونه روابط تنش به صورت تنشهای کوشی و کرنشهای آن از نوع کرنشهای واقعی است. برای استفاده از کرنشهای لاگرانژی و تنش متناظر با آن لازم است که معادله‌های متشکله را برای این گونه تنشها و کرنشهای تغییر داد. برای به دست آوردن این ارتباط با توجه به شکل (۱) سطح زیر منحنی فرضی \bar{S} - $\bar{\sigma}$ برابر با سطح زیر منحنی $\bar{\epsilon}$ - $\bar{\sigma}$ منظور می‌شود، یعنی:

$$\int_{\bar{\epsilon}_0}^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon} = \int_{\bar{E}_0}^{\bar{E}} \bar{S} d\bar{E} \quad (6)$$

با فرض $\bar{\sigma}_0 = \bar{S}_0$ و استفاده از بسط سری تیلور می‌توان نشان داد که [۶]:

$$\bar{S} = \bar{\sigma}_0 + (h_0 - 2\bar{\sigma}_0) d\bar{E} \quad (7)$$

که h_0 شبیه منحنی $\bar{\epsilon} - \bar{\sigma}$ است که در لحظه $t_0 = t$ به دست می‌آید.

$$d\bar{E} = \frac{1+R}{\sqrt{1+2R}} [dE_x^T + dE_y^T + \frac{2R}{1+R} dE_x dE_y]^{1/2} \quad (2)$$

$$+ \frac{2}{(1+R)} dE_{xy} \quad (3)$$

معادله‌های (۱) و (۲) را برای تسهیل در محاسبات کامپیوتری می‌توان به صورت زیر نوشت.

$$\bar{S} = \sqrt{\frac{2}{3} S^T D_1 S} \quad (3)$$

$$d\bar{E} = \sqrt{\frac{2}{3} dE^T D_d E} \quad (4)$$

که در آن

$$S^T = \{S_x \ S_y \ S_{xy}\}$$

$$dE^T = \{dE_x \ dE_y \ dE_{xy}\}$$

$$D_1 = \frac{2}{3(1+R)} \begin{bmatrix} 1+R & -R & \cdot \\ -R & 1+R & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2(1+2R) \end{bmatrix}$$

$$D = \frac{2(1+R)}{2(1+2R)} \begin{bmatrix} 1+R & R & \cdot \\ R & 1+R & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2 \end{bmatrix}$$

از آنجا که کرنشهایی که در فرایند شکل دهی ورقهای فلزی انجام می‌گیرد از نوع کرنشهای محدود است بنابر این مؤلفه‌های کرنش در معادله (۴) را باید براساس کرنشهای لاگرانژی انتخاب نمود. این مؤلفه‌ها با توجه به گرادیانهای تغییر مکان هر گره به صورت زیر به دست می‌آیند

$$E_{ij} = \frac{1}{3} (u_{ij} + u_{j,i} + u_{k,i} u_{k,j}) \quad (5)$$

۳- معادله‌های متشکله

معادله‌های متشکله که در واقع رابطه بین تنش و کرنش و یا نرخ

همچنین رابطه بین کرنش مؤثر واقعی و کرنش مؤثر لاغرانژی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} a_i &= x_j y_m - x_m y_j \\ b_i &= y_j - y_m \\ c_i &= x_m - x_j \end{aligned}$$

که ترتیب آنها را می‌توان با جایگشت منظمی از i و j و m به دست آورد. از آنجا که جوابهای نهایی مسئله بایستی براساس مختصات همه جایی بیان گردد لذا می‌توان توسط ماتریس انتقال $A_{9 \times 9}$ تغییر مکانهای موضعی را به تغییر مکانهای همه جایی تبدیل نمود یعنی:

$$u_i = A_{ij} U_j \quad (12)$$

به علت وجود جملات ناخطي در معادله (5) معادله‌های سختی که با به سکون در آوردن معادله (10) به دست می‌آيند ناخطي خواهند بود. برای حل اين گونه معادله‌ها روش تکراری نيوتن رافسون استفاده می‌شود. بنابر اين با خطي کردن معادله (10) براساس سري تيلور در نزديکي بردار حدسي U^* برای كل گره‌ها خواهيم داشت:

$$\sum \left(\frac{\partial \pi}{\partial U_i} \right) \Big|_U = U^* + \sum \left(\frac{\partial^2 \pi}{\partial U_i \partial U_j} \right) \Big|_U \Delta U = 0. \quad (13)$$

اين معادله را می‌توان به شكل ساده به صورت

$$K^* \Delta U = F - H^* \quad (14)$$

نشان داد که K^* ماتریس سختی مماسی و $H^* - F$ بردار نیرو نامیده می‌شوند.

۱۰.۴- بردار نیرو و ماتریس سختی

برای به دست آوردن معادله سختی با گرفتن مشتق از تابع π نسبت به بردار تغییر مکان در مختصات همه جایی برای المان مفروض m داریم

$$\Psi(m) = \frac{\partial \pi}{\partial u_i} = \int_V S \frac{\partial(d\bar{E})}{\partial U} dV - \int_S A^T N^T F ds \quad (15)$$

$$d\bar{E} = \frac{1}{2} \ln(1 + 2d\bar{E}) \quad (18)$$

بنابر اين مقدار کرنش مؤثر واقعی در هر مرحله را می‌توان براساس مقدار قبلی یعنی \bar{E}_0 و محاسبه $d\bar{E}$ برای مرحله فعلی به دست آورد. به عبارت دیگر:

$$\bar{E} = \bar{E}_0 + d\bar{E} = \bar{E}_0 + \frac{1}{2} \ln(1 + 2d\bar{E}) \quad (19)$$

۴- فرمولبندی به روش اجزای محدود


یکی از راههای فرمولبندی مسئله به روش اجزای محدود به ویژه در مبحث تغییر شکل فلزات استفاده از روش تغییرات است. در این روش با به سکون در آوردن تابعکی مناسب، دسته معادلاتی حاصل می‌شوند که با در نظر گرفتن شرایط مرزی و حل آنها، جوابهای مطلوب مسئله به دست می‌آیند. اين تابعکها در دامنه مسئله براساس قوانین فيزيکی حاکم بر مسئله به دست می‌آیند. بر طبق قانون تغییرات و استفاده از اصل کار مجازی می‌توان نوشت [7]:

$$\delta \pi = \int_V \bar{S} \delta(d\bar{E}) dV - \int_S F_j \delta(u_j) ds = 0. \quad (10)$$

با خرد کردن حوزه مسئله به المانهای مثلثی میدان تغییر مکان داخل هر المان را می‌توان براساس تغییر مکانهای هر گره و با استفاده از توابع شکل برای المانهای مثلثی به دست آورد. به عبارت دیگر می‌توان نوشت:

$$u = \frac{1}{2\Delta} \sum_i (a_i + b_i x + c_i y) u_i = N_{ij} u_j \quad (11)$$

که در آن u و Δ به ترتیب مولفه‌های تغییر مکان گره‌ها و مساحت المان مثلثی است. همچنین پارامترهای a_i و b_i و c_i براساس مختصات موضعی گره‌ها از یک المان مثلثی ijm به صورت زیر به دست می‌آیند.

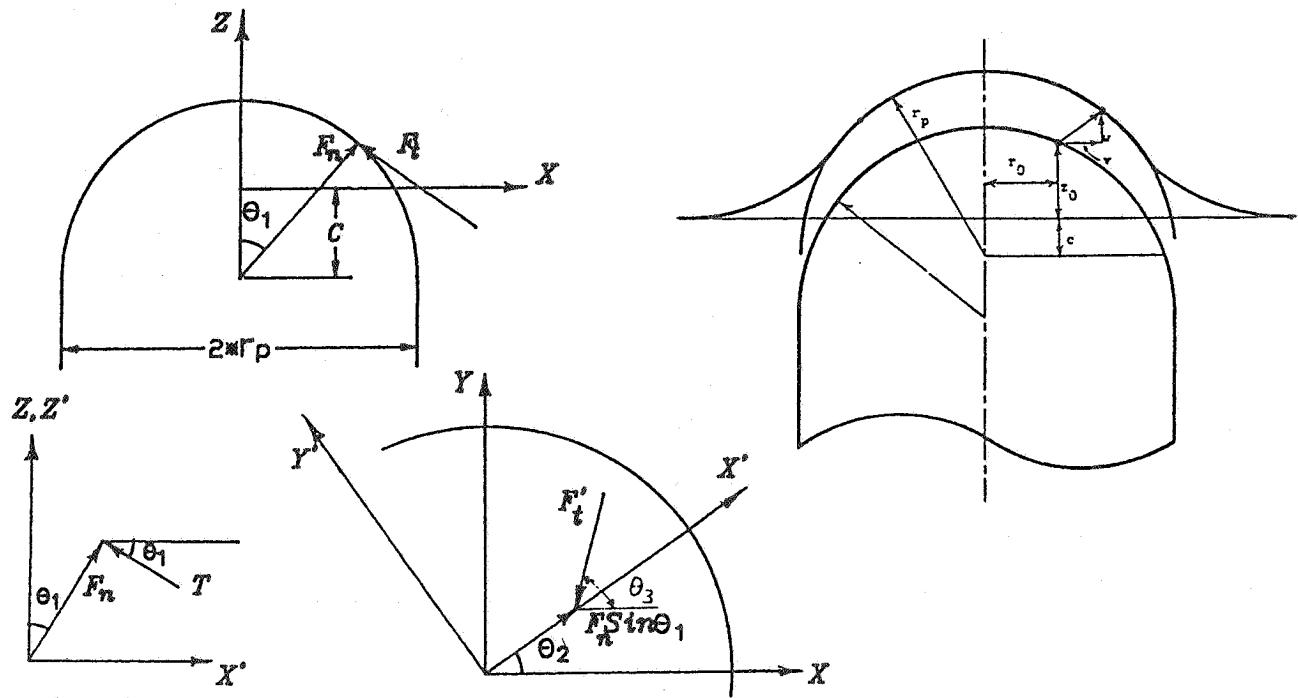

شکل ۲- نمایش هندسی سنبه نیم کروی و نیروهای واردہ بر نقاط تماس با آن

دیگر نسبت به بردار U مشتق‌گیری شود. بنابر این چنانچه عبارت $B_{,u} u + \underline{B}_{,u}$ را با ماتریس Q نمایش دهیم می‌توان نشان داد که ماتریس سختی از معادله زیر به دست می‌آید.

$$\underline{K}^* = [\frac{\partial \Psi(m)}{\partial U}]^* = \left\{ \frac{2}{3} \left[\int_v \frac{-\bar{S}}{2} (\bar{dE})^{-3/2} \right. \right. \\ \left. \left. (d\bar{E})_{,u} \underline{A}^T Q^T \underline{D} \underline{B} u dv + \int_v \frac{\bar{S}}{4} \underline{A}^T (Q^T \underline{D} \underline{B}) \right. \right. \\ \left. \left. + Q_{,u}^T \underline{D} \underline{B} U + Q^T \underline{D} \underline{B}_{,u} u \right] dV \right\} \underline{A}^*$$
(۱۹)

۲.۴ - شرایط مرزی
شرایط مرزی حاکم بر سطح تماس بین ورق و سنبه را می‌توان به دو دسته شرایط مرزی هندسی و شرایط مرزی نیرویی تقسیم بندی کرد.
الف) شرایط مرزی هندسی
به علت صلب بودن سنبه، ورق فلز هنگام تغییر شکل از هندسه سنبه که در اینجا به صورت نیم کره است تبعیت می‌نماید. بنابر این با در نظر گرفتن تغییر مکانهای U , V , W در سه جهت مختصات و با توجه به شکل (۲) می‌توان نوشت:

در این معادله برای به دست آوردن عبارت مشتق در اولین انتگرال می‌توان از معادله‌های (۴) و (۱۲) استفاده کرده و نشان داد که:

$$\frac{\partial(\bar{dE})}{\partial U} = \frac{2}{3} \underline{A}^T (\underline{B} + \underline{B}_{,u} u)^T \underline{D} \underline{B} \underline{A} U \quad (۱۶)$$

ماتریسی است که مؤلفه‌های کرنشی لاغرانژی را با مؤلفه‌های تغییر مکان به صورت زیر مرتبط می‌سازد

$$dE = \underline{B} u \quad (۱۷)$$

بنابر این بردار نیروی هر المان به صورت زیر به دست می‌آید

$$F - H^* = \int_s \underline{A}^T \underline{N}^T F ds - \left[\int_v \frac{2}{3} \frac{\bar{S}}{dE} \underline{A}^T (\underline{B} + \underline{B}_{,u} u)^T \right. \\ \left. \underline{D} \underline{B} \underline{A} U dV \right]^* \quad (۱۸)$$

که منظور از علامت ستاره مقدار رابطه در بردار حدسی است. برای به دست آوردن ماتریس سختی بایستی از معادله (۱۸) بار

$$\cos\theta_1 = (Z + W + C) / r_p$$

$$\cos\theta_2 = (X + U) / \sqrt{(X + U)^2 + (Y + V)^2}$$

$$\cos\theta_3 = U / \sqrt{U^2 + V^2}$$

$$P = \sqrt{\frac{\cos^2\theta_1}{\cos^2(\theta_3 - \theta_2)} + \sin^2\theta_1 s}$$

$$(X + U)^2 + (Y + V)^2 + (Z + W + C)^2 = r_p^2 \quad (20)$$

که C پارامتری است که میزان نفوذ سنبه را مشخص می‌نماید. این معادله را با استی براساس سری تیلور خطی نمود تا بتوان برای اعمال شرایط مرزی هندسی آنها را به سهولت وارد معادله‌ها کرد. با انجام این عمل خواهیم داشت:

$$\Delta W = \alpha - \beta \Delta U - \gamma \Delta V \quad (21)$$

برای بررسی رفتار ورق فلز و همچنین بررسی اثر پارامترهای مختلف روی فرایند اتساع بر مبنای فرمولیندی که در بالا شرح داده شد، دو حالت اتساع متقارن و نامتقارن محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است [۱۰]. در هر دو نوع اتساع از سنبه‌های نیم‌کروی استفاده شده است که در حالت متقارن شعاع این نیم‌کره ۵۰/۸ میلیمتر (۲ اینچ) و در حالت نامتقارن شعاع آن ۱۹/۰۵ میلیمتر (۷/۵۰ اینچ) است. دلیل این انتخاب آن است که بتوان نتایج حاصل از این تحلیل را با نتایج تئوری و آزمایشی دیگران مقایسه کرد. در حالت اتساع متقارن محوری به علت تقارن هندسه ورق می‌توان قطاعی از دایره را شبکه بنده کرد. در این تحلیل، شعاع این قطاع ۲۰/۲۲ میلیمتر (۸/۰ اینچ) فرض شده و شبکه‌بنده لازم بروی آن صورت گرفته است (شکل ۳ - الف). تحلیل اتساع متقارن برای آلیاژ آلومینیم T4 - ۲۰۳۶ با رابطه کارسختی $\frac{MN}{m^2} = ۵۹۳ \bar{\sigma}^{0/222}$ و مقدار $R = ۶۸۵ \mu$ و ضخامت $1/۲۷$ میلیمتر انجام شده است. این شرایط توسط کیم [۵] هم مورد آزمایش قرار گرفته و هم توسط روش اجزای محدود به صورت دو بعدی تحلیل شده است. برای بررسی اثر اصطکاک از دو ضریب اصطکاک کلمب $\mu = ۰/۲$ و $\mu = ۰/۰$ استفاده شده است. شکل (۳ - ب) نمای سه بعدی ورق را بعد از تغییر شکل در کورس سنبه برابر با $12/5$ میلیمتر را نشان می‌دهد که توسط نرم افزار گرافیکی کپی آینه‌ای شده و در کل محیط ترسیم گردیده است. ملاحظه می‌شود که نمونه از هندسه نیم‌کره سنبه تبعیت کرده است. نتایج منحنیهای توزیع کرنش در جهت ضخامت برای کورس‌های مختلف سنبه در شکل (۴ - الف) دیده می‌شود. همان طور که این منحنیها نشان می‌دهند در حالتی که فرایند اتساع در شرایط بدون اصطکاک انجام گیرد ماکزیمم کرنش ضخامتی در نوک سنبه اتفاق می‌افتد و در نزدیکی مرز درگیر ورق مقدار این کرنش به مراتب کمتر

که در آن:

$$\alpha = \frac{r_p^2 - (X + U^*)^2 - (Y + V^*)^2 - (Z + W^* + C)^2}{2(Z + W^* + C)}$$

$$\beta = \frac{Z + U^*}{Z + W^* + C} \quad \gamma = \frac{Y + V^*}{Z + W^* + C}$$

ب) شرایط مرزی نیرویی
شرایط مرزی حاصل از تماس سنبه با ورق را می‌توان با توجه به شکل (۲) به صورت زیر به دست آورد

$$F_X = F_n \sin\theta_1 \cos\theta_2 - \frac{\cos\theta_1 \cos\theta_3}{P \cos(\theta_3 - \theta_2)} F_t$$

$$F_Y = F_n \sin\theta_1 \sin\theta_2 - \frac{\cos_1 \sin\theta_3}{P \cos(\theta_3 - \theta_2)} F_t$$



$$F_Z = F_n \cos\theta_1 + \frac{F_t}{P} \sin\theta_1 \quad (22)$$

نیروی مماسی F_t را می‌توان با استفاده از قانون کلمب به صورت μF_n وارد معادله‌ها کرد. پارامترهای مثلثاتی در روابط فوق به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$\sin\theta_1 = \sqrt{(X + U)^2 + (Y + V)^2} / r_p$$

$$\sin\theta_2 = (Y + V) / \sqrt{(X + U)^2 + (Y + V)^2}$$

$$\sin\theta_3 = V / \sqrt{U^2 + V^2}$$

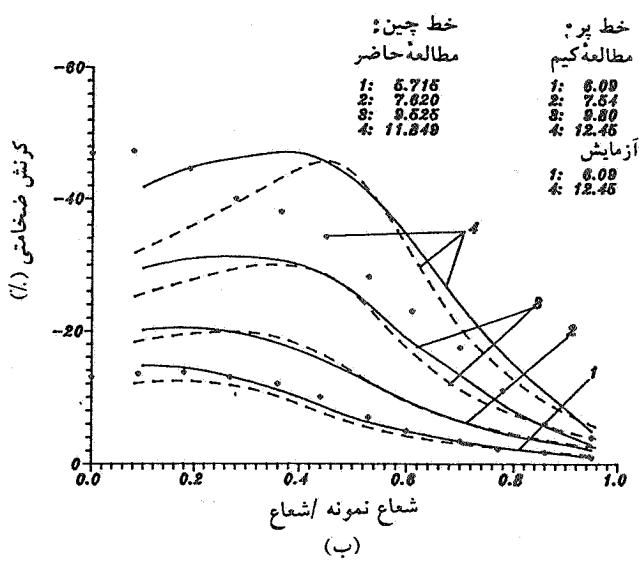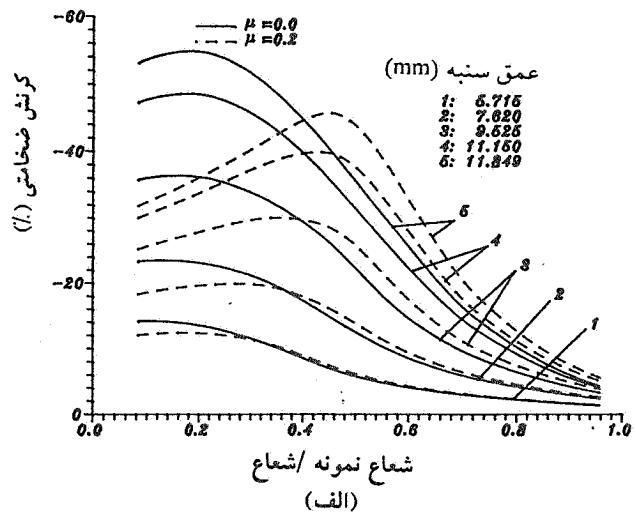


شکل ۴- منحنیهای توزیع کرنش در جهت ضخامت برای کورسهای مختلف سببه بر حسب میلیمتر


الف - نتایج تئوری حاضر برای $\mu = 0/2$ و $0/0$

ب - مقایسه نتایج تحلیل حاضر با نتایج تئوری و آزمایشی کیم [۵] برای $\mu = 0/2$

می‌توان از اثر اصطکاک در کورسهای پایینتر صرف نظر کرد. همچنین اگر چه ماکزیمم کرنش ضخامتی برای کورسهای مساوی در حالت با اصطکاک کمتر از حالت بدون اصطکاک است ولی مقدار این کرنش در مرز درگیر مسئله برای حالت با اصطکاک بیشتر از مقدار آن در حالت بدون اصطکاک است. این نوع رفتار در مطالعات

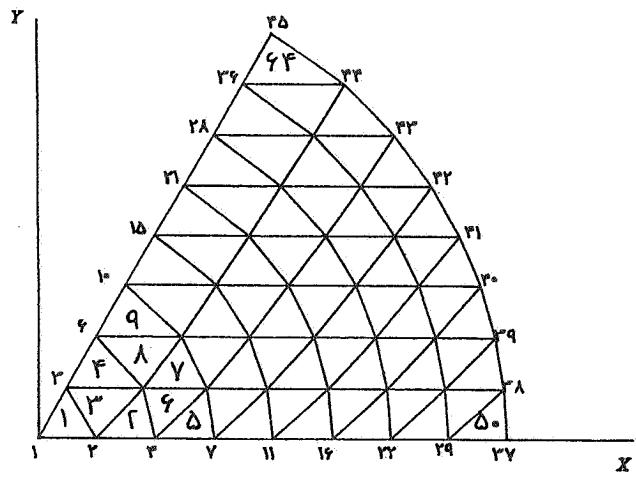

(الف)

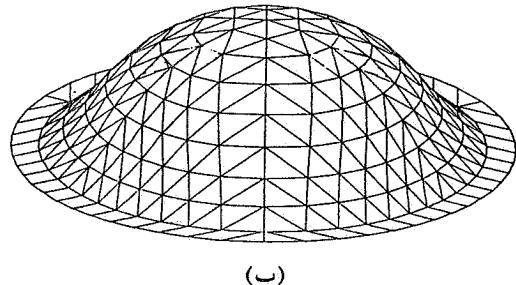

(ب)

شکل ۳- شبکه بندی مورد استفاده در اتساع متقارن محوری
الف - قبل از تغییر شکل (یک ششم شبکه)
ب - بعد از تغییر شکل توسط پیشروی سببه با کورس $12/5$ میلیمتری
(باترینه آینه‌ای کل شکل)

از نوک سببه است. هر چه عمق پیشروی سببه بیشتر می‌شود اختلاف بین ماکزیمم و مینیمم کرنش ضخامتی زیادتر می‌شود به طوری که آهنگ نزول منحنیها در کورسهای بیشتر سببه از کورسهای کم آن بیشتر است.

در حالتی که فرایند اتساع با اصطکاک همراه باشد، او لاً ماکزیمم کرنش در جهت ضخامت برای کورسهای مساوی از سببه در مقایسه با حالت بدون اصطکاک کمتر است و ثانیاً این ماکزیمم کرنش از نوک سببه به سمت مرز درگیر جسم متمایل می‌شود. البته هر دو نتیجه فوق برای کورسهای بیشتر سببه مشهودتر است به طوری که

ضخامتی برای این ماده در ناحیه‌ای بین نوک سببه و مرز درگیر ورق، (حوالی المان ۲۱ در شکل (۶ - الف)) است و با افزایش مقدار ناهمسانگردی در کورسها مساوی از سببه این ماکریم کاهش می‌یابد. این موضوع با توجه به تعریف مقدار R که نسبت کرنش لگاریتمی پهنا به کرنش لگاریتمی ضخامت است معقول به نظر می‌رسد. یعنی با افزایش مقدار R کرنش در جهت ضخامت کاهش می‌یابد. در شکل (۷ - الف) نتایج تحلیل حاضر با بررسی انجام شده توسط تو [۶] مقایسه شده است. تو بررسی خود را برای ماده فوق $0/78 = R$ و کورس کمتری از سببه انجام داده است. با وجود آنکه مقایسه در کورسها مساوی قابل انجام نیست ولی، به سادگی می‌توان به تشابه دو نوع تحلیل پی‌برد و از صحت آن مطمئن شد.

برای بدست آوردن مسیر کرنش المانهای بحرانی، منحنیهای توزیع کرنش حداقل و کرنش حداکثر در کورسها مختلف سببه در شکل (۸) برای دو مقدار R فوق الذکر رسم شده‌اند. با توجه به این منحنیها می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار R کرنشهای حداکثر کاهش و قدر مطلق کرنشهای حداقل افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر منحنیها در نمودار حد شکل پذیری به سمت چپ و پایین متمایل می‌گردد. بنابر این چنانچه منحنی حد شکل پذیری برای ماده مشخص باشد اولاً مشخص می‌شود که کدام المان به منحنی این نمودار می‌رسد ثانیاً چون منحنی شکل پذیری از چپ به راست نزولی است، در حالتی که ناهمسانگردی نرمال افزایش می‌یابد می‌توان سببه را نسبت به حالت ناهمسانگردی کمتر بدون ایجاد پاره‌گی تا عمق بیشتری ادامه داد.

برای بررسی اثر اصطکاک نیز از آهن^۸ با رابطه کارسختی $\frac{MN}{m^2} = \bar{\sigma} = 627/42 = 15/0$ استفاده شده است. منحنیهای توزیع کرنش ضخامتی در طول نوار فلزی برای کورسها مختلف از سببه در حالت بدون اصطکاک ($0/0 = \mu$) و حالت اصطکاکی ($0/2 = \mu$) در شکلهای (۹ - الف و ب) رسم شده است.

همان‌طور که از این منحنیها نتیجه می‌شود اولاً برای کورسها مساوی از سببه، اصطکاک باعث افزایش ماکریم کرنش ضخامتی می‌شود. ثانیاً ماکریم کرنش ضخامتی به سمت مرز درگیر مسئله متمایل می‌گردد. همچنین این کرنش در ناحیه مرکزی ورق (ناحیه‌ای

و آزمایشات سایر محققین نیز مثل کیم [۵] مشاهده شده است و گویای صحت حل حاضر است. در شکل (۴ - ب) نتایج تحلیل حاضر با نتایج کیم [۵] برای حالت $0/2 = \mu$ مقایسه شده است. باید دقت شود که براساس مطالعات سایر محققین در عمل ضرب اصطکاک ثابت نیست و با افزایش کورس سببه، کاهش می‌یابد. بنابر این منطقی است که به تدریج اختلاف مشاهدات تجربی و نتایج تئوری افزایش یابد زیرا تحلیل با فرض اصطکاک ثابت انجام شده است. باید دقت کرد در مطالعات تئوری شعاع گوشة ماتریس در نظر گرفته نشده است. به علاوه کیم ذکر می‌کند که اندازه‌گیری کرنش با دقت خوب کار بسیار مشکلی است.



رفتار نیروی سببه در مقابل کورس آن و اثر اصطکاک بروی این نیرو در شکل (۵) نشان داده شده است. همان‌طوری که این منحنیها نشان می‌دهند نیروی سببه بالافزایش کورس آن افزایش می‌یابد. مقایسه منحنی نیرو بر حسب کورس با نتایج کیم نشان می‌دهد که نتایج حداکثر حدود ۷ درصد اختلاف دارد. همچنین برای کورسها مساوی، نیروی سببه در حالت با اصطکاک کمی بیشتر از حالت بدون اصطکاک است که این روند توسط کیم نیز مشاهده شده است [۵]. حال که نتایج تحلیل سه بعدی حاضر تطبیق خوب و رضایت‌بخشی با مشاهدات تجربی و همچنین پیش‌بینیهای تئوری که در حالت دو بعدی انجام شده‌اند دارد، می‌توان اتساع نامتقارن محوری را بررسی نمود.

در اتساع نامتقارن محوری از نوارهای فلزی با عرض $50/8$ میلیمتر (۲ اینچ) و طول $203/2$ میلیمتر (۸ اینچ) و ضخامت $1/0$ میلیمتر استفاده گردیده است. شکل (۶ - الف) یک چهارم‌ورق به همراه المانها و شبکه‌بندی‌های مورد استفاده را نشان می‌دهد.

برای بررسی اثر مقدار R روی منحنیهای توزیع کرنش آلیاز آلومینیم با رابطه کارسختی $\frac{MN}{m^2} = \bar{\sigma} = 5938/225 = 15/0$ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شکل (۶ - ب) نمایش سه بعدی نوار ورق در انتهای فرایند در کورس سببه برابر 90 میلیمتر را نشان می‌دهد.

منحنیهای نشان داده شده در شکل (۷) توزیع کرنش را به ترتیب برای $1/5 = R$ و $0/78 = R$ نشان می‌دهند.


همان‌طور که این منحنیها نشان می‌دهند بیشترین کرنش

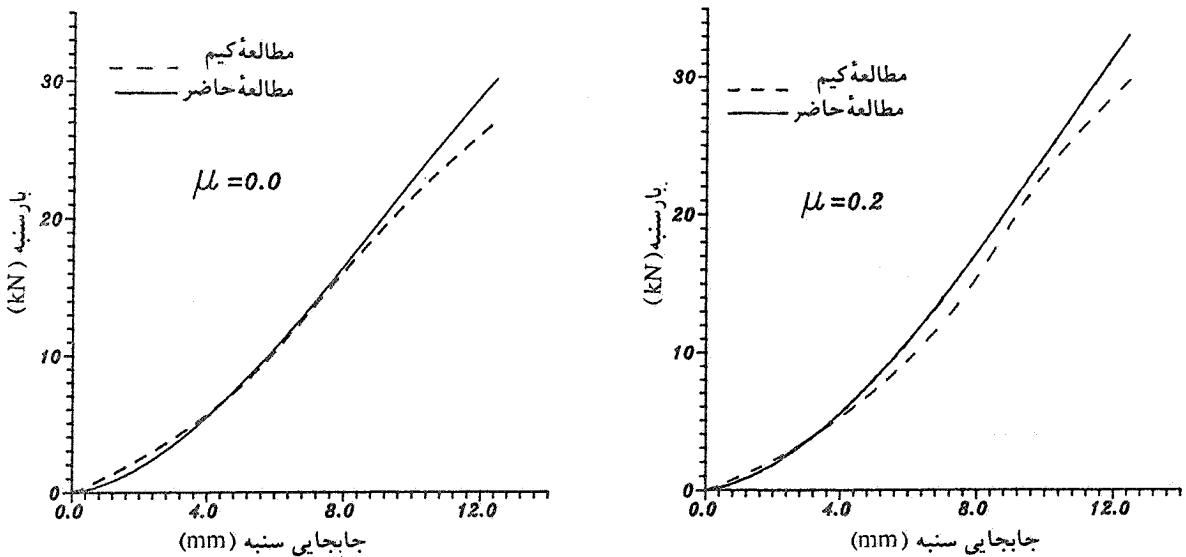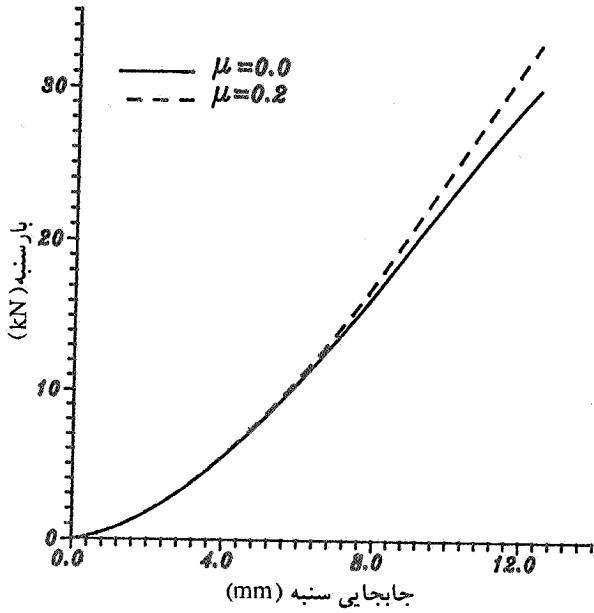


شکل ۵- منحنی تغییرات نیروی سببه در مقابل کورس آن در شرایط مختلف اصطکاک و مقایسه با تابع تئوری کیم [۵]

می شود . لازم به یاداوری است که المان بحرانی ، المانی است که نمودار حد شکل دهی را قطع می کند. مجموعه منحنیهای شکلهای (۹) و (۱۰) نشان می دهند که به ازای اصطکاک $\mu = 0$ تا $\mu = 0.2$ ناحیه بحرانی به ناحیه درگیر ورق نزدیک و از ناحیه نوک سببه دوراست. این موضوع در شکل (۱۱) که محل پارگی یک نمونه رادر عمل نشان می دهد تأیید می شود. ضریب اصطکاک در این نمونه

که نوک سببه با ورق در تماس است) برای کورسها مساوی سببه به ویژه در کورسها بالاتر نسبت به حالت بدون اصطکاک به طور قابل ملاحظه ای کمتر است. شکل (۱۰) منحنی مسیر کرنش المانهای بحرانی در کورسها مختلف سببه را برای دو اصطکاک $\mu = 0$ و $\mu = 0.2$ نشان می دهد. ملاحظه می شود که با افزایش اصطکاک، المان بحرانی و مستعد پارگی از ناحیه المان ۱۷ به المان ۲۱ منتقل

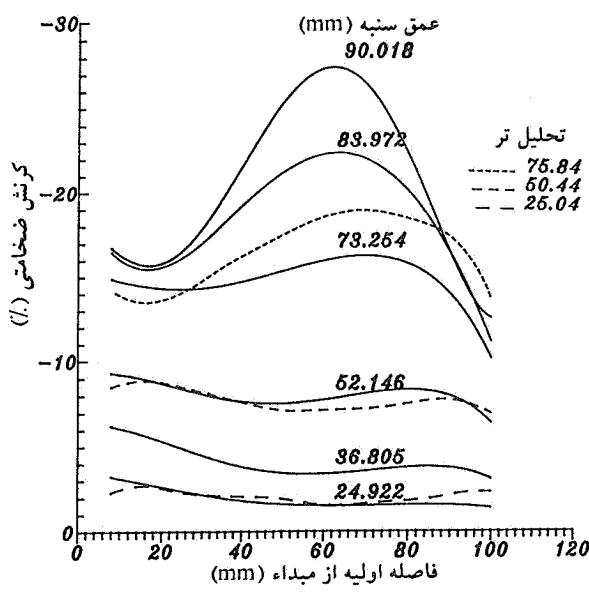

(الف)

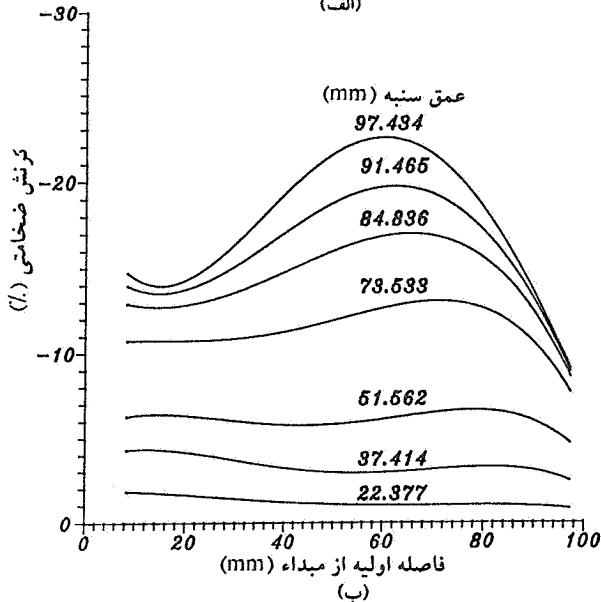


(ب)

شکل ۷- منحنیهای توزیع کرنش درجهت ضخامت در کورساهای مختلف سنبه مربوط به اتساع آلومنینیم T4- ۲۰۳۴ و شرایط بدون اصطکاک


$$\text{الف} / ۷۸ \quad R = ۰ / ۰ \quad \text{همراه با تاثیح تئوری تو [۶]}$$

$$\text{ب} - R = ۱ / ۵$$

روغنکاری گوناگون به صورت عددی به روش اجزای محدود حل شد. دو مسئله مورد بررسی، دونوع آزمایش گیره مطرح در شکل دهی ورق فلز را تشابه سازی می نماید. در حالت نامتقارن محوری آزمایش اریکسون [۱] و در حالت نامتقارن محوری آزمایش ناکاجیما [۴] برای تعیین منحنی حد شکل دهی ورق فلز.

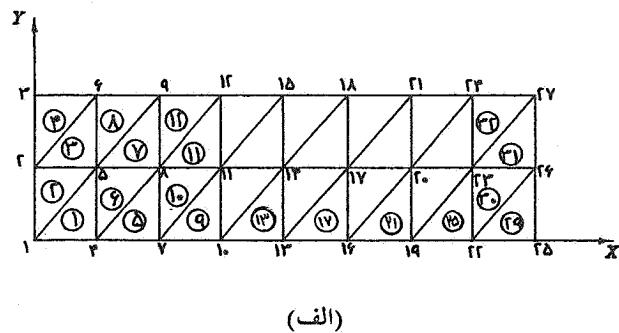

(الف)

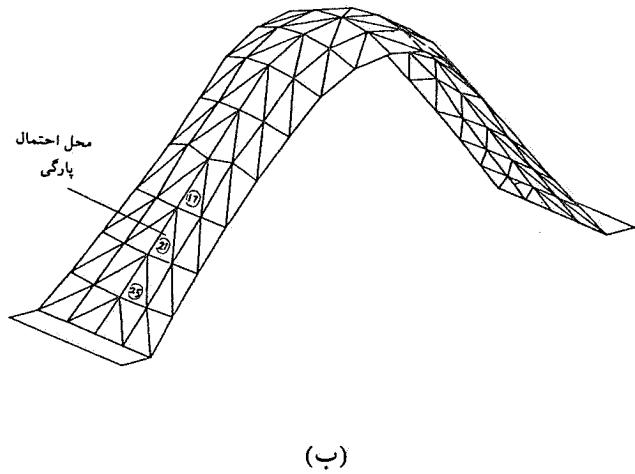

(ب)

شکل ۶- شبکه بندی مورد استفاده در اتساع نامتقارن





الف - قبل از تغییر شکل (یک چهارم شبکه)

ب - بعد از تغییر شکل در ۹۰ میلیمتر پیشروی سنبه (با قرینه آینه‌ای کل شبکه)

که از ورق آهن ساخته شده و با گریس روغنکاری گردیده بین ۰ / ۰ تا ۰ / ۲ است.

۶- نتیجه گیری

۱- در این بررسی فرایند اتساع ورقهای فلزی در دو حالت متقارن محوری و نامتقارن محوری مطالعه شد. در هر دو حالت از سبک نیم کروی استفاده گردید و مسئله به صورت سه بعدی برای موارد مختلف با ضرایب ناهمسانگردی عمودی متفاوت و با احتساب شرایط

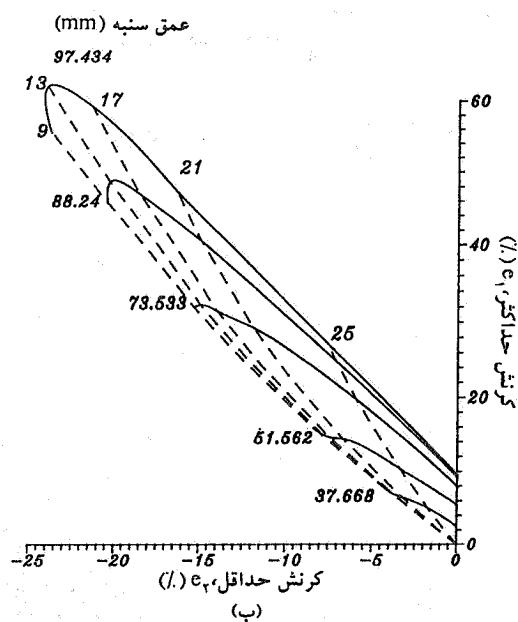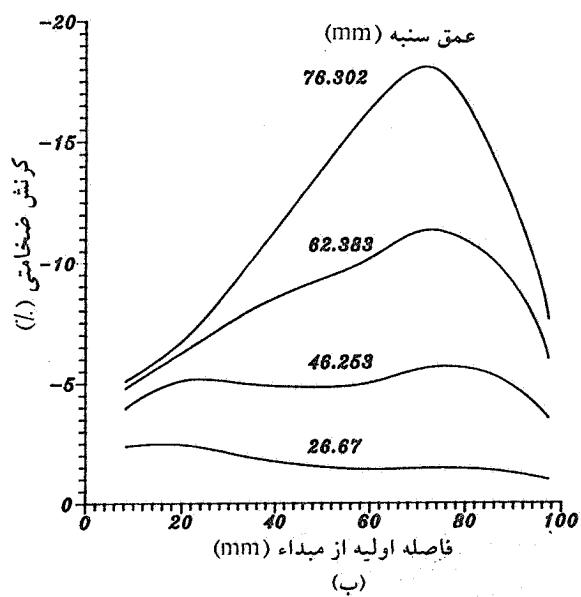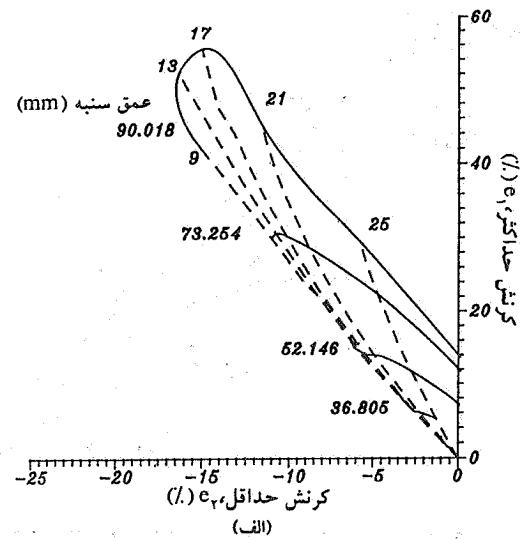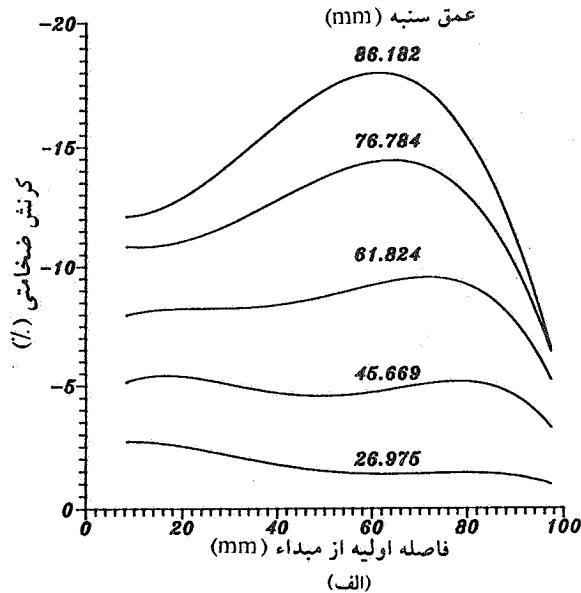

شکل ۹- منحنی های توزیع کرنش ضخامتی در اتساع نامتقارن ورق آهن برای اصطکاک های مختلف

$$\mu = \theta / 2 \quad \text{ب} - \mu = 0 \quad \text{الف}$$


شکل ۸- منحنی های مسیر کرنش المان های مختلف در کورس های گوناگون سببه در اتساع نوار آلومنیم

$$R = 1/5 \quad \text{ب} - R = 0/78 \quad \text{الف}$$


تمامی این نتایج، در مطالعات تئوری و تجربی سایر محققین در این زمینه گزارش و تأثید شده و گویای صحت حل حاضر است.
۳- در تحلیل اتساع متقارن محوری مشاهده شده که نیروی سببه با افزایش کورس افزایش می یابد و برای کورس های مساوی نیروی سببه در حالت با اصطکاک کمی بیشتر از حالت بدون اصطکاک است. منحنی نیروهای به دست آمده بنتایج تئوری کیم [۵]

۲- در تحلیل اتساع متقارن ورق فلز مشاهده شد که در شرایط بدون اصطکاک، ماکریم کرنش ضخامتی در نوک سببه اتفاق می افتد و کمترین کرنش در مرز درگیر ورق ایجاد می شود. با افزایش اصطکاک ماکریم کرنش از نوک سببه به سمت مرز درگیر جسم متمایل می شود. ضمناً ماکریم کرنش برای کورس های مساوی از سببه در مقایسه با حالت بدون اصطکاک کمتر است.

عمر سببه (mm)
86.182

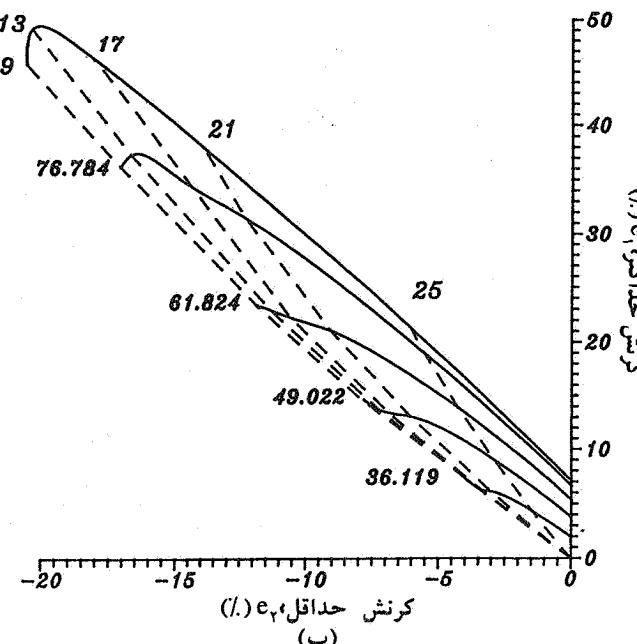


عمر سببه (mm)
76.302

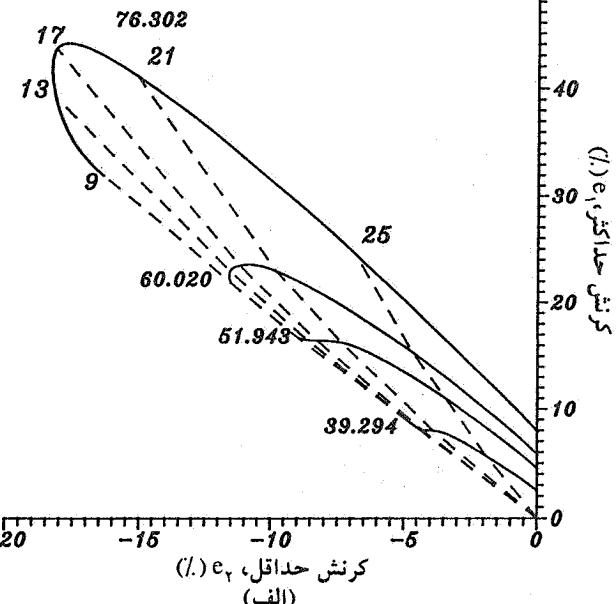

شکل ۱۰- منحنی مسیر کرنش المانها در کورسهای مختلف سببه در فرایند اتساع نوار آهن و شرایط اصطکاکی گوناگون

$$\mu = 0 \quad \text{ب} \quad \mu = 0/2 \quad \text{الف}$$

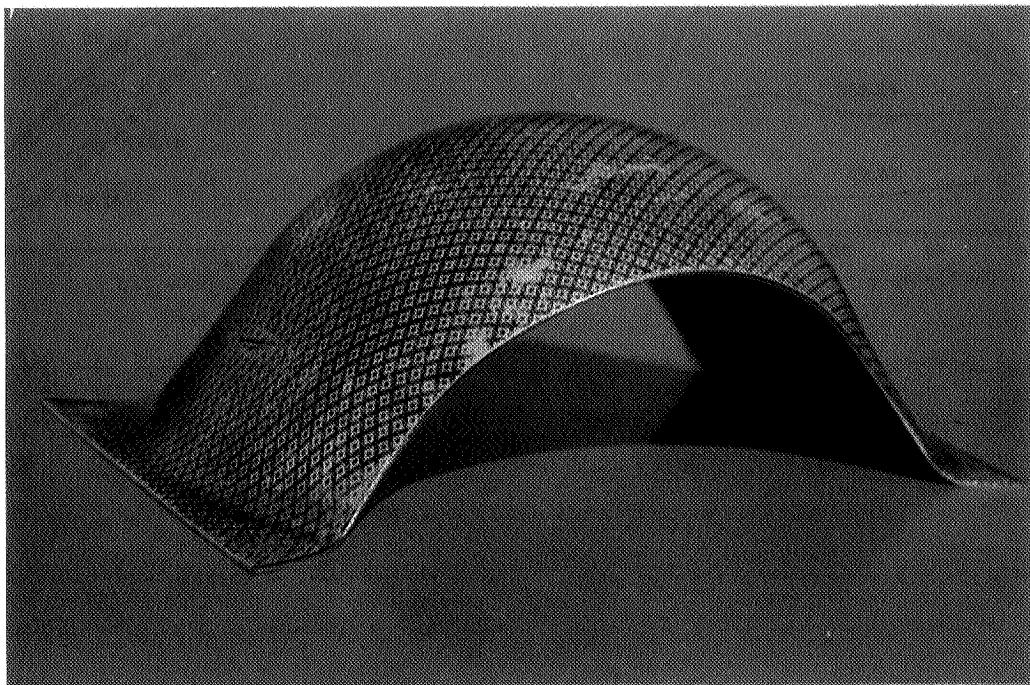

شکل ۱۱- محل پارگی در یک نمونه اتساع نوار ورق آهن

عمق بیشتری تغییر شکل داد بدون آنکه پاره شود.
۵- در اتساع نامتقارن محوری بالغایش اصطکاک ماکریم کرنش ضخامتی زیاد شده واز نظر مکان به سمت مرز درگیر مسئله متداول می‌گردد. همچنین این کرنش در ناحیه نوک سنبه برای یک کورس معین سنبه، نسبت به حالت بدون اصطکاک به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است.

قدرتانی
نویسنده‌گان از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به خاطر حمایت از انجام این بررسی تشکر می‌نمایند.

سازگار و نزدیک است. نمای سه بعدی ورق که با استفاده از تصاویر آینه‌ای برای کل محیط جسم ترسیم شده نشان می‌دهد که نقاط ورق به خوبی شرایط مرزی مسئله یعنی شکل کروی سنبه ور محیط درگیر ورق را ارضاء می‌نمایند.

۴- در تحلیل اتساع نامتقارن محوری مشاهده شده که بیشترین کرنش ضخامتی در ناحیه‌ای دورتر از نوک سنبه و نزدیکتر به مرز درگیر ورق پیش می‌آید و با افزایش مقدار ناهمسانگردی در کورس‌های مساوی سنبه این ماکریم کاهش می‌یابد. این نتیجه بدان معناست که با افزایش ناهمسانگردی عمودی می‌توان ورق را تا

واژه نامه

- | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Olsen | 4. Fukui | 7. Hill , R. |
| 2. Erichson | 5. forming limit diagram | 8. killed steel |
| 3. Swift | 6. stretching tests | |

مراجع

1. Fukui,S., Kudo, H., Yoshida,K., and Okawa,H. , " A Method for Testing Deep-Drawability of Sheet Metals," Report of the Institute of Science and Technology, University of Tokyo,Vol. 6, p. 351, 1952.
2. Keeler, S.P., and Backofen, W.A., "Plastic Instability and Fracture in Sheet Stretched Over Rigid Punches," *Trans. Am. Soc. Metals*, Vol. 56, pp. 25-48, 1963.
3. Goodwin, G.M., "Application of Strain Analysis to Sheet Metal Forming Problems in Press Shop," *Trans. Society of Automotive Engineers* , Vol. 77, pp. 380-387, 1968.
4. Nakajima, K., Kikuma, T., and Hasuka, K, "Study on Formability of Steel Sheets," Yawata Technical Report No. 264 , pp. 141-154, 1968.
5. Kim, J.H., Oh, S.I., and Kobayashi, S., "Analysis of Stretching of Sheet Metals with Hemispherical Punch," *Int. J. Mach. Tool Des.*, Vol. 18, pp. 209 - 226 , 1978.
6. Toh, C.H., and Kobayashi, S., " Process Modeling of Sheet Metal Forming of General Shapes by the F.E.M. Based on Large Strain Formulation," Ph. D. Dissertation, Department of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley , 1983.
7. Kobayashi, S., Oh, S.I. , and Alten, T., "*Metal Forming and the F.E.M.*", Oxford university press inc., New York, 1989.
8. Nakamachi, E., and Sowerby , R. , "Finite Element Modeling of the Punch Stretching of Square Plates," *J. of Applied Mechanics* , Vol 55, pp. 667 - 671, Sept. 1988.
9. Yang, D.Y., Chung, W.J., and Shim., H.B., " Rigid - Plastic Finite Element Analysis of Sheet Metal Forming Processes with Initial Guess Generation," *Int. J. Mech. Sci.*, Vol 32, No. 8, pp. 687 - 708, 1990.
- ۱۰- شریعتی ، م. ، "تحلیل شکل دهی ورقهای فلزی به روش اجزای محدود" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، تابستان ۱۳۷۳ .